

Montageanleitung: Scharen für Winkelstehfalz-Verkleidung

Scharen mit werkseitiger, abgerundeter Ausklinkung und Rückkantung

1. Fussblech auf der Schalung festnageln



2. Schare mit zwei Unterfalzen (Anfangsbahn) zunächst montieren



3. Hafter festnageln



4. Unterfalz an einem Hafter mit der Blechschere einschneiden, sodaß ein Dreieck entsteht



5. dieses Dreieck auf den Hafter umklappen damit die Schare nicht absacken kann



6. Schare mit Unter-/Oberfalz verwenden, Ober- auf den Unterfalz legen



7. Oberfalz mit Winkelfalz-Schliesser auf ganzer Länge schliessen



8. Die Nase am Oberfalz kann auf die Eintreibung heruntergedrückt werden, ...



... oder, die Eintreibung wird mit einem Schweißhammer an den Stehfalz geschlagen und die Nase wird nach oben umgeklappt

